

【リコール情報】 フォークリフトの主制動装置に関するリコールについて

2017年6月6日、ニチュ三菱フォークリフトは国土交通省に対して、下記のリコール届出書を提出しましたので、お知らせいたします。

リコール情報

届出番号	4055
届出日	2017年6月6日
開始日	2017年6月6日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	23台
不具合の部位(部品名)	主制動装置(ブレーキ倍力装置, 負圧低下警告ブザー)
不具合の状況	制動倍力装置のバキュームポンプの作動を制御する負圧スイッチにおいて、製造時にスイッチ内のシリコンゴムの二次加硫をしていないものがあり、スイッチ内にシロキサン等のガスが発生し、可動接点が固定接点から離れる際のアーク放電により、接点部に絶縁性の高いシリコン化合物が生成されることがある。そのため、接点の抵抗が増え導通不良となり、負圧タンク内の負圧が低下しても、負圧スイッチが作動しないためバキュームポンプが作動せず、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。また、負圧タンク内の負圧が低下した際、警告ブザーが鳴るが、音量が小さいため、運転者が負圧低下に気付かないおそれがある。
改善措置の内容	二次加硫していないシリコンゴムを使用している負圧スイッチを良品に交換する。また、全車両、警告ブザーを対策品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者: 直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4055のステッカーを貼付ける。

対象となる車

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニチュ 三菱	WDR-F20D	三菱フォークリフト	F20D-00032~F20D-10129 平成26年7月8日~平成28年12月23日	23	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月8日~平成28年12月23日	(計23台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2017年6月6日
ニチュ三菱フォークリフト株式会社
品質保証部
TEL: 075(956)8643