

【重要なお知らせ】 フォークリフトのトランスに関するリコール届出

2019年1月16日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4408
届出日	2019年1月16日
開始日	2019年1月17日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	56台
不具合の部位(部品名)	電気装置(トランス)
不具合の状況	バッテリー式フォークリフトの充電用トランスにおいて、取付部材の強度が不足しているため路面からの振動により取付部材が変形又は折損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスが脱落し、最悪の場合、トランスとバッテリーケーブルの間で短絡が起こり、車両火災に至るおそれがある。
改善措置の内容	全車両、補強ブラケットを追加し、取付ボルト及び取付ワッシャを対策品に交換する。なお、取付部材に変形又は折損が見られる場合は、トランスを新品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4408のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニチュ	244AA	「トランサー」	244AA-0033～244AA-1062 2004年7月12日～2017年10月12日	33	
	254AA		254AA-0056～254AA-0375 2005年10月5日～2017年8月3日	23	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 2004年7月12日～2017年10月12日	(計56台)	

【注意事項】

- ※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2019年1月16日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL:075(956)8643