

【重要なお知らせ】

フォークリフトの油圧パイプに関する改善対策届出

2022年5月11日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容の改善対策を届け出いたしました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. 改善対策情報

届出番号	改 646
届出日	2022年5月11日
開始日	2022年5月12日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表の通り
対象台数	9台
不具合の部位 (部品名)	荷役装置 (油圧パイプ)
不具合の状況	バッテリー式フォークリフトの荷役装置において、オプション設定の「ティルト自動水平停止」が指定された車両で右ティルトシリンダへの油圧ホースが逆向きに取り付けられたものがある。そのため油圧パイプへの負荷が集中し、最悪の場合、油圧パイプが破損し作動油が漏れる恐れがある。
改善対策の内容	全車両、油圧パイプを交換すると共に、油圧ホースを正規の向きに取り付ける。油圧ホースを点検し破損していれば油圧ホースを交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、車体前面フロントカバー右上隅に白色マーキングを施す。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ロジス ネクスト	ZAF-22C0	「アレシス」	22C0-01051~22C0-01409 2020年2月4日~2020年3月13日	2台	
	ZAF-24C0		24C0-00518~24C0-01216 2020年1月22日~2020年5月15日	7台	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

※改善対策対象車以外の構内作業専用車についても改善対策対象車と同様の措置を行います。

改善対策に関するご質問は、お近くの販売店、または下記の弊社品質統括本部へお問合せください。

2022年5月11日

三菱ロジスネクスト株式会社

品質統括本部

TEL : 075 (956) 8643