

## 【重要なお知らせ】 フォークリフトのバッテリーに関する不具合について

三菱ロジスネクスト株式会社は、2021年1月26日、フォークリフトのバッテリーに関するリコールを国土交通省に届け出いたしました。併せて、リコール届出対象車以外の構内作業専用車のバッテリーに関する不具合につきましても、リコール届出対象車と同様の改善措置を行います。

つきましては、改善措置の対象車または対象バッテリーを保有のお客様には、販売店から速やかに連絡し、改善措置対象バッテリーの識別、調査に伺います。

また、順次速やかに連絡いたしますが、バッテリーの型式をご確認いただき、改善措置対象バッテリーを保有していることがご連絡前に判明したお客様におかれましては、お近くの販売店にご連絡くださいますようお願いいたします。

このたびは、ご愛用のお客様には大変ご迷惑・ご不便をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 不具合情報

対象車の車体番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表(2. 対象車)の通り
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリー)
不具合の状況	バッテリー式フォークリフトのバッテリーにおいて、正極側ポール部のポールパッキンに不純物が混入したものがあ。そのため、特定のポールと当該不純物の組み合わせにより腐食物が生成され、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ポールが破断して車両へ電源が供給されず、走行できなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、バッテリーを点検し、特定のポール且つ不純物が混入したポールパッキンを使用しているバッテリーは良品に交換する。

### 2. 対象車

ブランド	機種	通称名	対象車のシリアル番号 の範囲及び製作期間
ニチュ	FBR	「プラッター」	121E-03560~121E-03913 2018年4月5日~2018年7月10日
			131E-15500~131E-17085 2018年4月9日~2018年7月10日
			132E-00228 2018年6月11日
			141E-01740~141E-01908 2018年4月26日~2018年7月12日
			171E-00211 2018年6月20日
			215E-01061~215E-01101 2018年4月10日~2018年6月26日
	FBT	「トリンカ」	216E-01620~216E-01696 2018年4月9日~2018年7月9日
			283E-00024 2018年4月19日
			288E-01055~288E-01100 2018年4月12日~2018年7月10日
			221E-27196~221E-27758 2018年4月23日~2018年7月6日
	FB	「トランサ」	

			222E-00191～222E-00200 2018年4月23日～2018年6月23日
			241C-14126～241C-14504 2018年4月10日～2018年8月6日
			242E-00201～242E-00212 2018年4月19日～2018年6月27日
			251AC-2517～251AC-2549 2018年5月18日～2018年8月1日
			261E-00092 ～ 261E-00093 2018年6月8日～2018年6月18日
	PLD	「パレット コーター」	332AA-0245～332AA-0248 2018年4月18日～2018年7月10日
	LS		341E-00061 2018年5月8日
	RB	「ピッカー エース」	412AA-1793 ～ 412AA-1872 2018年4月23日～2018年9月19日
			416AD-1132～416AD-1157 2018年4月13日～2018年7月2日
	NTF		461AC-0146～461AC-0151 2018年5月10日～2018年8月28日
TCM	FB	「FB-VIII シリーズ」	7P4-40812 2018年4月12日
			7P4-40803 2018年4月10日
			7P1-40830 2018年4月17日
			7P9-40107 2018年5月7日
			7P9-40105 2018年4月27日
			7P9-40102 2018年4月26日
			7P4-40902 2018年6月13日
			7P4-40925 2018年5月17日
			7P7-40236 2018年5月31日
			7P1-41032 2018年6月7日
			7P4-41067 2018年6月19日
			7P1-41160 2018年7月10日
			7P7-40285 2018年7月13日
			7P7-40287 2018年7月17日

			7P1-40955 2018年5月21日
			7P1-41057 2018年6月13日
			7P1-41061~7P1-41063 2018年6月14日~2018年6月15日
			7P1-41121 2018年6月28日
			7P1-41137 2018年7月5日
			7P1-41168~7P1-41169 2018年7月9日
ユニキャ リア	BX	「AGRES」	J1B1-401564 2018年4月23日

【注意事項】

※対象車のシリアル番号の範囲内であっても、対象バッテリーを搭載していない場合は改善措置対象外になります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

3. 対象バッテリー

対象製品	バッテリー			
製作期間	2018年4月1日~2018年6月30日			
型 式				
「03B-F5N」	「3RF4-F6A-E」	「3XQ-GD600-AE」	「5EE5-F3C-B」	
「10F-F6A-X」	「3RF4-I7C-B」	「3XQ-GD600-B」	「5EE9-F3C-00B」	
「10L-F5N-2」	「3UG-F5N」	「3XQ-GD600-E」	「5EE-F3C-AE」	
「10L-F6A-4B」	「3XF-D8AC-E」	「3XQ-GD600-FB」	「5EE-F3C-B」	
「11A-F8N」	「3XH-GD565-AE」	「3ZA-D7CN-X」	「5EE-F3C-E」	
「11D-F6A-AE」	「3X02-D8AC-B」	「3ZA-D8AC-X」	「5EE-F3C-FB」	
「11D-F6A-E」	「3X02-D8AC-E」	「53S-F3C-X」	「5HA-F6A-A」	
「11J-GD485-AE」	「3X0-D7CN-B」	「5AA-B7」	「5HB-F6A-AB」	
「25I-D7CN-1」	「3X0-D7CN-E」	「5AA-D8AC」	「5YI2-GF730-23AB1」	
「25K-D8AC-4」	「3X0-D8AC-AB」	「5C12-GF730-AB」	「66K-B7」	
「2UC-F5N-X」	「3X0-D8AC-AE」	「5CJ14-GD600-B」	「87C-F8N-1」	
「2US-F5N」	「3X0-D8AC-B」	「5CJ-GD600-AB」	「92F2-F6A-AB」	
「2YE-D7CN-E」	「3X0-D8AC-E」	「5CN7-GD600-AB」	「92F2-F6A-AE」	
「34D-D8AE-2X」	「3X0-D8AC-FB」	「5EA10-F6A-00AB」	「92F2-F6A-B」	
「3AA-F6A」	「3X0-GD485-AB」	「5EA10-F6A-00B」	「92F2-F6A-E」	
「3EG-F10A-B」	「3X0-GD485-B」	「5EA-F6A-AB」	「92F2-F6A-FE」	
「3FB-D8AC-X」	「3X0-GD485-E」	「5EA-F6A-AE」	「AGVL-D11-M1GB」	
「3RF17-F5N-AB」	「3XQ-GD565-AB」	「5EA-F6A-B」	「AGVR-D11-M1GB」	
「3RF4-F5N-AB」	「3XQ-GD565-B」	「5EA-F6A-E」	「C8-6-1Z」	
「3RF4-F5N-E」	「3XQ-GD565-E」	「5EA-F6A-FB」	「D8AC-12-1T」	
「3RF4-F6A-AB」	「3XQ-GD600-AB」	「5EA-F6A-FE」	「D8AC-24-6NS-GD」	
「5RJ-F6A-13AB」	「3Y0-D7CN-13B」	「5YI4-F10A-23AB」	「5YJ-GD485-44AB」	
「5RJ-F6A-13AS」	「3Y0-D8AC-13AB」	「5YI4-GF730-23AB」	「5HA-F6A」	
「5RJ-F6A-13B」	「3Y0-D8AC-13AS」	「5YI-F10A-23AB」	「5HB-F6A-B」	
「5RK-GF530-13B」	「3Y0-D8AC-13B」	「5YI-F10A-23B」	「5EE5-F3C-AB」	

「5RK-GI565-13AB」 「5RK-GI565-13B」 「5RK-I7C-13AB」 「5RK-I7C-13AS」 「5RK-I7C-13B」 「3Y010-D8AC-13B」 「3Y02-D8AC-13AS」 「3Y06-B7-13AB」 「3Y06-B7-13B」 「3Y08-GD485-13AB」	「3Y0-GD485-13AB」 「3Y0-GD485-13AS」 「3Y0-GD485-13B」 「3Y0-GD485-13S」 「3ZA-GD485-X」 「3YQ2-GD565-13AB」 「3YQ-GD565-13AB」 「3YQ-GD565-13B」 「3YQ-GD600-23AB」 「3YQ-GD600-23AS」	「5YI-GF730-23AB」 「5YI-GF730-23AS」 「5YI-GF730-23B」 「5YI-GF730-23S」 「3ZC-GD565-X」 「5YJ-GD485-44AB」 「5YJ-GD485-44B」 「5YJ-GD600-44AB」 「5YJ-GD600-44AS」 「5YJ-GD600-44B」	「GD600-24-7T-AB」 「GD485-24-3T-AB」 「29510 GB08A」 「GD600-36-7T-AB」 「GD700-24-2T-AB」 「GD600-36-5T-B」 「GD485-24-3T-B」
--	---	---	---

【注意事項】

※対象バッテリーの製作期間の範囲内（下記 3.1 対象バッテリーの製作期間 参照）の場合は、お近くの販売店にご連絡をお願いします。すみやかに販売店から改善措置対象バッテリーの識別・調査に伺います。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

3.1 対象バッテリーの製作期間


a) バッテリー銘板の確認：写真参照

- 1) バッテリー製造メーカー：GS Yuasa International Ltd.
- 2) バッテリー型式：上記 3. 対象バッテリー（表中、型式）、（写真例；5RJ3-F6A-13AB）
- 3) バッテリー製造番号：（写真例；Q\*\*\*\*\*L-）

3.1) 頭7桁が、次のいずれかで始まっている場合は、改善措置対象の製作期間になります。

- ・ O\*\*\*\*\*D-
- ・ O\*\*\*\*\*E-
- ・ O\*\*\*\*\*F-

頭7桁が、上記以外の場合は、（例えばO\*\*\*\*\*G-、P\*\*\*\*\*D-）改善措置対象バッテリーには該当しません。

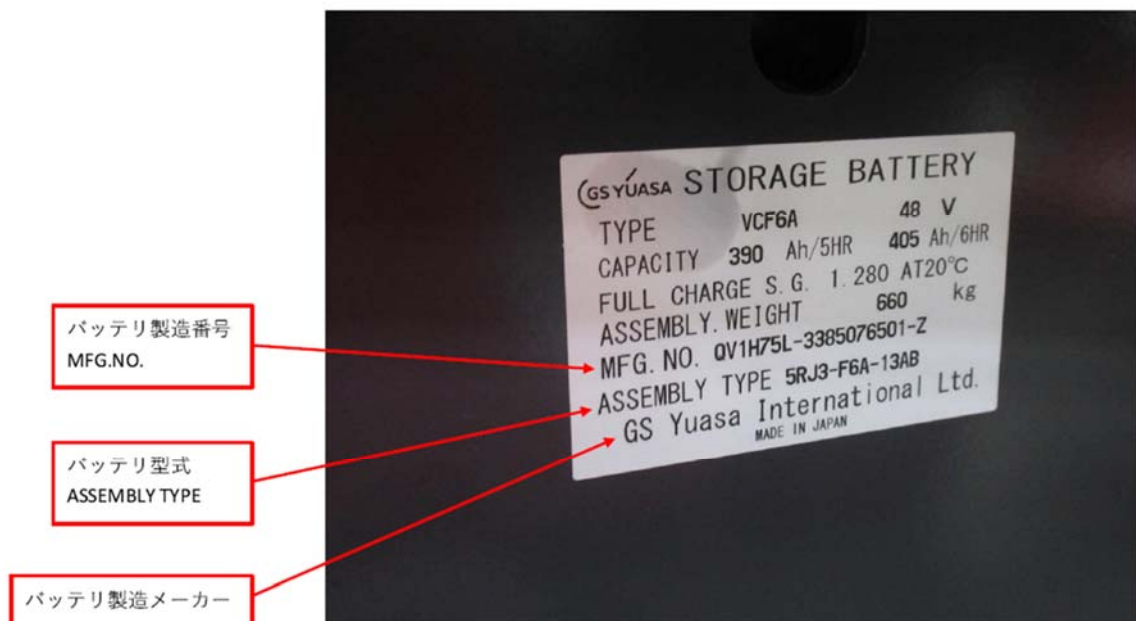

（本写真は、FBT-80型用バッテリーを示す）

4. お願い

今回のフォークリフトのバッテリーに関する不具合について、重ねてのお願いになりますが、改善措置の

対象車または対象バッテリーを保有のお客様には、販売店から速やかに連絡し、改善措置対象バッテリーの識別、調査に伺います。また、順次速やかに連絡いたしますが、バッテリーの型式をご確認いただき、改善措置対象バッテリーを保有していることがご連絡前に判明したお客様におかれましては、お近くの販売店にご連絡くださいますようお願いいたします。

このたびは、ご愛用のお客様には大変ご迷惑・ご不便をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

不具合情報に関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2021年2月12日  
三菱ロジスネクスト株式会社  
品質統括室  
TEL : 075(956)8643